


Geareducer® 32.2 系列

安装 - 运转 - 维护

ch_Z0238997_D 发行 11/2022

经营或维护该产品前阅读和理解本手册。

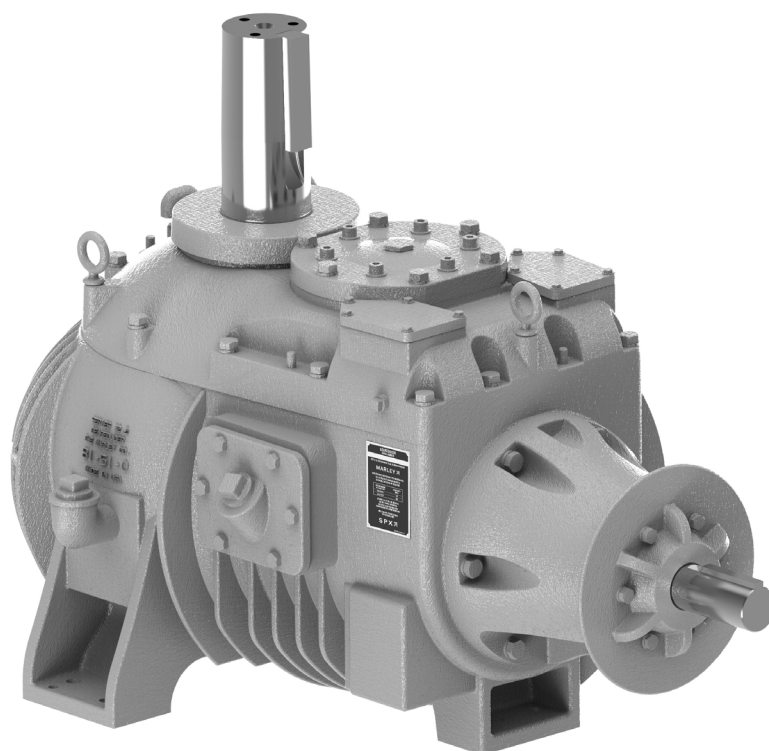

操作和维修

防腐蚀和干启动保护

Marley Geareducers 使用的铁和刚材质，若不能正确维护，可能会被侵蚀。外部出现一些腐蚀情况是可接受的，但必须始终对内部润滑膜进行维护以保护工作组件不会受到腐蚀和潜在的启动损坏。下述信息对确保适宜长期操作的操作方法和防护措施进行了描述。

状态定义

启动前调试

时长* = 装置接收后，最多 4 个月。

*出口装运状态时长降低至 1 个月

此为装运状态，包含工厂在组件内部涂抹的防生锈薄膜以及在暴露的轴表面涂抹的油脂薄膜。

如果状态过期时，冷却塔仍未准备好进行操作，必须采取步骤使 Geareducer 处于长期保存或停机状态。

操作

此阶段开始于首个电动机驱动序列。Geareducer 此时处于正常服务和操作状态。

空转

时长 = 2 至 4 周。

此阶段为操作状态内的暂停期，最多可持续 4 周。通过完成 **运行周期**，此时长可加倍。

对任何给定序列而言，不建议将空转状态延长超过一次。

处于临时停运状态的一个通用应用

季节性停工

时长 = 操作暂停后，最多 4 个月

此阶段可被视为延长的空转状态。

需要额外的预防性维修。

长期保存或停机

时长 = 无限期。

需要长期防护性措施。

运行周期

定义为至少进行 30 分钟的全速操作。对所有内部组件和表面重涂润滑剂，可帮助驱除每日外界条件循环积累的水分

装运时，通过对未进行机械加工的部件进行上釉以及对机械加工的表面涂抹防锈油和油脂，来保护 Marley Geareducer 内部不受到腐蚀。这些薄膜通常会保护 Geareducer 在 **启动前调试** 阶段不受腐蚀。将标准润滑剂添加至装置中，会溶解 Geareducer 机油箱中的防锈油。如果标准润滑剂通过接管嘴或通过排液口泵入添加，那么该润滑剂不会降低整体的保护水平，如果装置已操作有一段时间，**启动前调试** 阶段已将润滑剂用尽，那么该装置被视为处于 **操作** 状态。

每年检查 Geareducer 外部。根据需要对喷漆进行修改。对暴露在外的管子螺纹涂膜，以防止腐蚀。根据需要对薄膜进行修改。

初始操作

运行

因缺少对设施操作准备、地点环境条件或存储方法等的掌控，因此建议在初始操作前补充润滑剂。应对级间轴上的口倒入或泵入相同填装的润滑剂。移除级间轴承盖中心处管塞，以将口暴露。请参考图 1。若使用其他油，应使用 1 至 1.5 公升的用量。如果润滑剂从机油箱总容积中泵出，至少应转移 1 公升。无论发生上述的哪一种情况，应在初始操作的 5 天内执行运行步骤。如果发生延迟，且超过 5 天的时长，重复该流程。无论发生上述的哪一种情况，应在徒手旋转齿轮传动链以及初始操作的 5 天内，执行运行步骤。

警告 - 在油位而不是填装和装满位对 Geareducer 进行操作，否则可能会损坏装置以及可能的配套设备。对附近的人员来说，这可能会上升至安全问题。

操作 Geareducer 前，必须对其加油至 Geareducer 外壳的“满”油位标记。如果将装置从 **长期保存或停机** 状态中解除，必须将油排至“满”操作位。如果排空在初始操作的 5 天内进行，可跳过上述运行顺序。参 **更换齿轮箱润滑油**，以了解油填充说明。。

Geareducers 提供有新型冷却塔，包含初始填装用油，而且在某些情况下，Geareducers 还装运有需要将装置处于 **长期保存或停机** 状态的额外用油量。通常，Geareducers 并未涂抹有油，而是将油作为备件或在更换订单中提供。对机械设备操作前，进行检查以确定油位处于 Geareducer 的“满”标记，且外部剂量器标记为“满”标志，符合 Geareducer 的“满”水平。检查油线，确保没有泄露。

操作和维修

必须对 Geareducer 通风口或通风系统进行检查，查看是否有堵塞，以防止小齿轮油封失败 - 必要时进行清洁。检查所有密封垫接合处，查看是否有油渗漏。如必要，拧紧有头螺钉和法兰毗连紧固件。

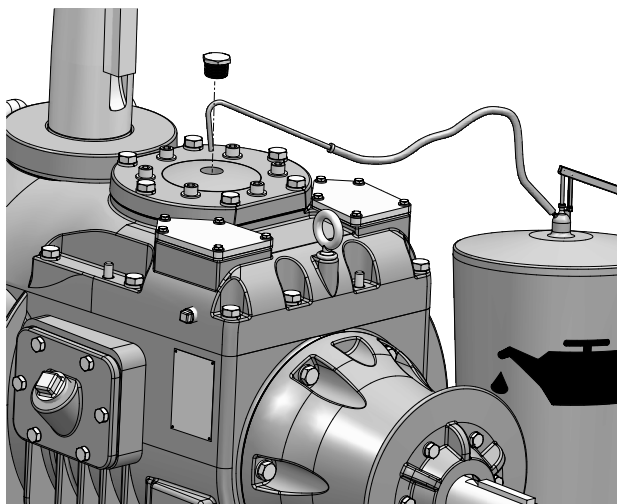


图 1 运行级间轴

必须水平安装 Geareducer，且与传动轴和电机轴适当对齐。请参见电机轴使用手册。

在任何给定运行顺序过程中，建议对 Geareducer 的操作不低于 30 分钟。当需要“替换”电机以确定转动的正确方向时，可允许忽略上述建议。

长达 4 个月的季节性停机

在停机的初始阶段，执行运行周期并换油。参更换齿轮箱润滑油。

每 2 周检查一次油位，并执行运行周期。

每月一次从 Geareducer 和油系统的最低点，排出凝结水。检查油位，如必要，填加油。执行运行周期。

要返回至操作状态，从 Geareducer 和油系统的最低点排出凝结水，然后检查油位。如必要，填加油。

长期保存或停机无限期

如果装置处在操作状态，执行运行周期然后排空油管中的油量，如装配有油管。

处于保存状态，则无需对装置进行操作。

装配并安装蓄水池系统，并将整个装置装满油。

维修周期。如果装置在外保存，每月排空凝结水，如必要，加满油。如果装置在室内保存，但环境不可控，维修周期可延长至每 3 个月一次。如果装置在环境可控的空间内保存，维修周期可延长至每年一次。

参见 Marley 使用手册 Z0238848 “冷却塔停机说明”以及 Marley 图纸 Z0544916 “Marley Geareducer 蓄水系统”以了解更多信息。


内部零部件的检查

每次更换机油时，都应从减速机外壳的侧面卸下检查截流板。检查减速机内部，查看外壳和内部零部件是否清洁。如果存在任何污泥，请冲洗减速机内部并连接机油系统。


同时观察齿轮轮齿的啮合方式，判断其是否如同详图 A 和 B 中所示。如果齿轮轮齿的啮合方式不正确，请参考《Marley 现场修理手册》中有关 32.2 系列减速机的部分。

操作和维修


正确的小齿轮和环形齿轮轮齿啮合方式

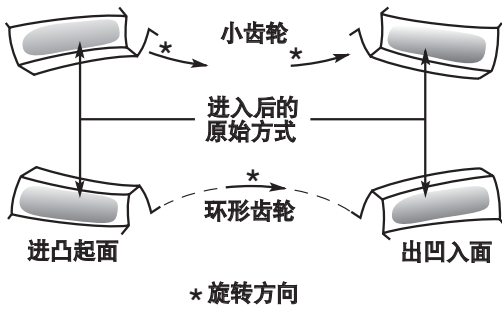

错误的环形齿轮轮齿啮合方式


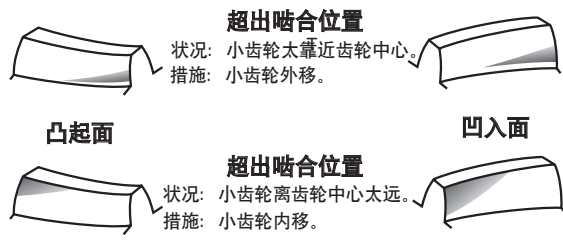


详图 A - 螺旋锥齿轮轮齿方式

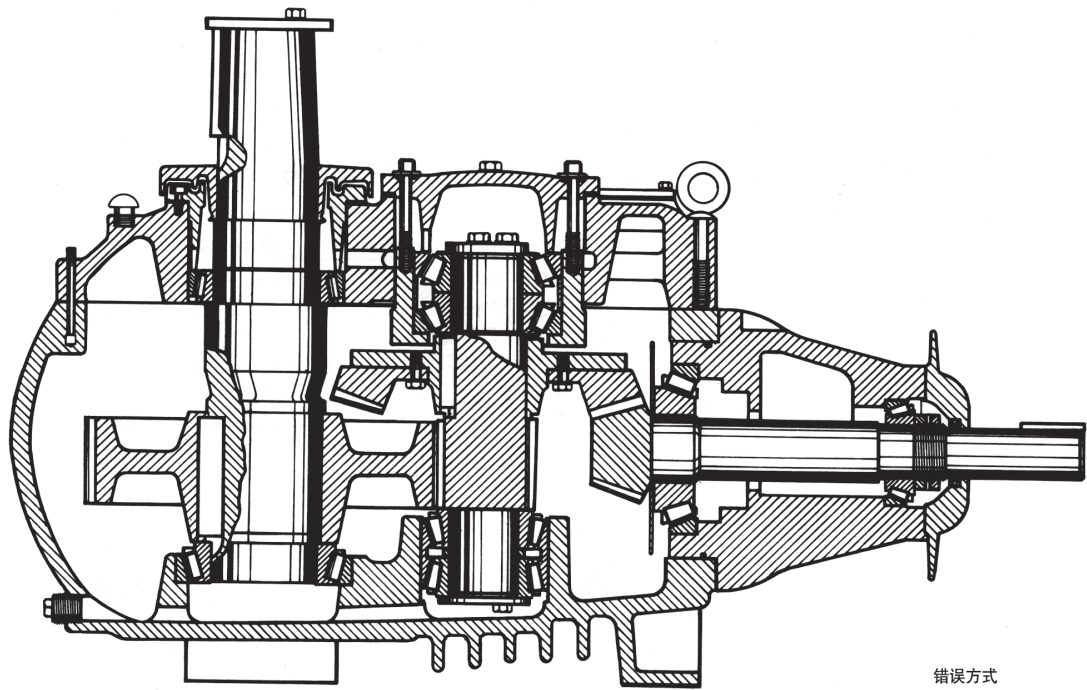

错误方式

检查顶部级间轴承和底部风扇轴承。如果其中一个或者两个都已磨损，请更换。

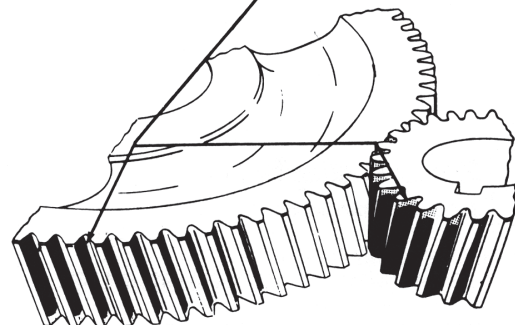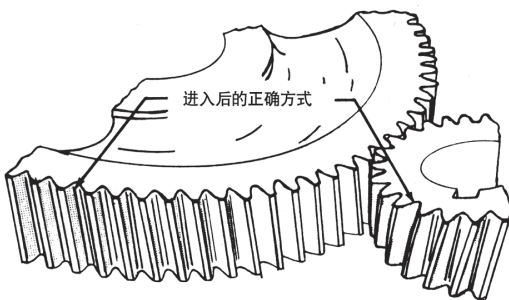

详图 B - 螺旋齿轮轮齿方式

操作和维修

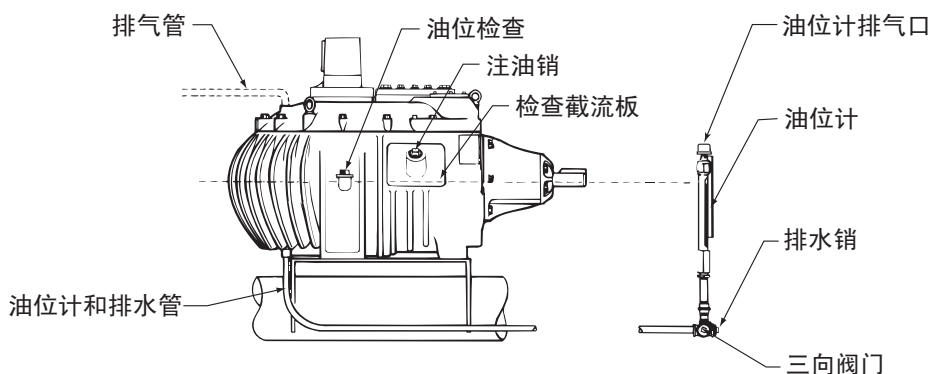


图 2 油位计和排油管（图示为 36 系列减速机）

更换齿轮箱润滑油

通过拆卸放油塞来排放齿轮减速箱的油。位置请参见图2。如果安装了外置油尺/油位计，请拆除该位置的放油塞，以便给整个系统排油。

当需要延长合成齿轮油的使用时间时，需取出样品进行实验室分析，并寻找润滑油是否有异物的迹像，如水，金属屑或污泥等。如果发现不可接受的凝结或污泥时，请在重新加注润滑油前，先用矿物油冲洗齿轮减速箱。

油位计的润滑油管路水平部分必须与齿轮减速箱处齐平或略低。32.2系列齿轮减速箱的油容量：9加仑（34升）

油位计的管路需要额外大约1加仑的油。有关建议的润滑剂，请参阅后盖。如果齿轮减速箱配备了外部量尺/油位计，则需要额外的3~4 夸脱（3~4升）润滑油。加注过程中，确保齿轮减速箱上的排气口（以及外部量尺/油位计，如果有的话）没有堵塞。确认油位计/排油管已满，且连接处没有任何泄漏。

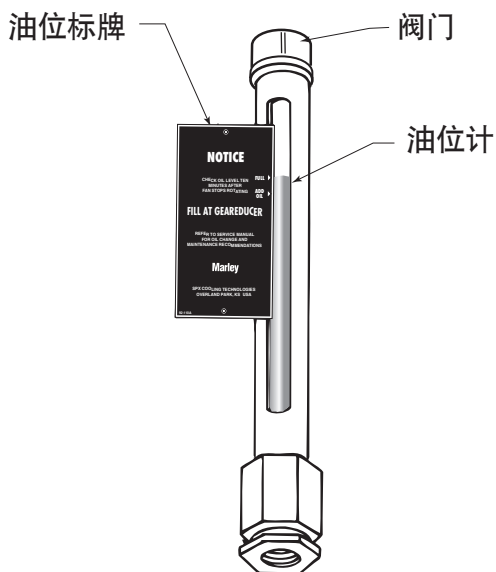


图 3 视镜油位计装配

按以下步骤之一将机油注入减速机、油位计和排油管系统：
建议的步骤：

1. 通过减速机检查截流板的注油孔注入机油，直到油位达到减速机外壳和视镜上的“满油位”标记处。请参见图 2 和 3。将管塞重新装入注油孔。
2. 启动风扇传动轴。运行一分钟。
3. 停止减速机。等待十分钟，让油位稳定下来，然后重新检查减速机的油位。
4. 如果需要，重复步骤 2 和 4，直到稳定下来的油位处在正确的高度。
5. 检查标牌位置。标牌上的“满油位”标记必须与减速机上的“满油位”标记平齐。

替代步骤：

如果冷却塔具有外部油位计和排水管，后者在视镜下方装有三向阀门，可使用以下替代步骤：

1. 拔出管塞。顺时针转动阀门控制杆打开排放口。把用过的机油收集在适当容器内。
2. 排空减速机、顺时针转动三向阀门并拔出管塞后，连接注油源，通常是足以延伸到视镜上方或连接到泵、三向阀门的 L 形管或立管。
通过漏斗和立管注入机油，或通过软管用泵输送机油。不时地采用以下方法检查油位：逆时针转动阀门控制杆，让视镜中的油位稳定下来。继续注油，直到达到满油位标记。
3. 油位达到满油位标记处时，逆时针转动阀门控制杆，关闭排水管并将阀门打开至视镜。卸下注油管，将管塞重新装入三向阀门。

操作和维修

警告——确保机械设备在维修期间或在任何可能危及人员的情况下不能操作。如果电气系统包含断电开关，请将其断电并锁定，直到检修作业结束。

每月——检查齿轮减速箱油位。停机等待5分钟，让油位稳定下来。如有需要，向减速箱补充润滑油，并在维护日志中注明。如果配置了外部量油尺/油位计，可以在该位置少量加油。

每半年——如果使用涡轮式矿物油，请更换润滑油——请参见《更换齿轮减速箱润滑油》说明。检查所有装配螺栓和帽盖螺钉是否锁紧，油塞和管路连接是否到位且无泄露，齿轮减速箱（以及外部量油尺/油位计，如果有的话）上的排气口是否畅通——排气口堵塞可能导致漏油。间歇性运行和长时间停机会导致油中的水凝结。如果使用合成马利齿轮润滑油，必须每六个月检查一次机油状况——参见《更换齿轮减速箱润滑油》说明，以最大限度地延长减速箱使用寿命。

每年——检查机械设备地脚螺栓、传动轴联轴器螺栓、联轴器固定螺钉。如果需要进行紧固。每年检查减速箱外观，如有需要，涂环氧漆。在管道接头处所有裸露的螺纹都需要涂上以防止腐蚀。

每5年——如果使用合成马利齿轮润滑油，请更换润滑油。要维持五年的更换时间间隔，须使用合成马利齿轮润滑油。建议根据《更换齿轮减速箱润滑油》中的说明，在整个五年期间每六个月监测一次润滑油状况。

维护服务	每月	每半年	季度启动或每年
减速机驱动器:			
检查并旋紧所有紧固件（包括油销）		X	X
检查和修复漏油情况	X	X	X
检查油面高度	X	R	X
更换机油		R	R
确保排气口是打开的		X	X
检查传动轴的对齐情况			X
检查并旋紧传动轴紧固件			X
检查特殊磨损的传动轴轴衬/柔韧部件			X
润滑管线（如配备）			
检查软管和油嘴是否漏油	X	R	X

R - 参考本手册中的说明

注意：建议您至少每周观察一次整体运行情况和状况。请特别注意声音或震动上的变化，有变化时请仔细检查

操作和维修

维修和全面检修

如果您的齿轮减速箱需要更换或维修，SPX冷却技术公司建议将其送回马利工厂服务中心。联系您的Marley销售代表讨论操作方案。如果齿轮减速箱被运回工厂维修，需要您提供该冷却塔的Marley订单号。您所在区域的马利销售代表处可获得“客户退货材料”标签。请拨打86 21 8026 3700或登录spxcooling.com，咨询相关信息。

全面大修需要使用设备齐全的机械车间。如果您决定修理或全面检修齿轮减速箱，请参阅现场修理部分和齿轮减速箱部件清单。

推荐的润滑剂

表1提供了不同季节和苛刻工况的润滑油粘度。参考马利SB-20的润滑油清单。这些产品是由各自的制造商所推荐的，适用于马利冷却塔螺旋斜角和/或螺旋齿轮减速箱。该列表未包含令客户满意的所有润滑油。如果使用清单之外的润滑油，这些润滑油不能含有任何容易受潮影响并可能缩短减速机使用寿命的添加剂（如洗涤剂或EP添加剂）。除所列润滑油以外的润滑油的适用性取决于客户/业主和润滑油供应商。

齿轮减速箱润滑油SB-20可在以下网站下载 spxcooling.com

冬季或夏季	大负荷/高温
减速机周围的空气温度	
低于 43°C	高于 43°C
ISO 150	ISO 220

表 1

SPX COOLING TECHNOLOGIES

3F, TREASURY BUILDING
1568 HUA SHAN ROAD
SHANGHAI 200052, CHINA
86 21 8026 3700 | marley.china@spx.com
spxcooling.com

ch_Z0238997_D | 发行 11/2022

© 2016-2022 SPX TECH, LLC | ALL RIGHTS RESERVED

由于技术不断发展的原因，所有产品与设计以及材料均可能发生变动，恕不另行通知。

